

Tellija : ISS Eesti AS
Tellija aadress : Vilde tee 129 , Tallinn
Ehitis/ehitise osa : Pirita päästekomando
Ehitise aadress : Kloostrimetsa tee 22 , Tallinn
Ehitise omanik : Riigi Kinnisvara AS
Omaniku aadress : Lasnamäe 2 , 11412 Tallinn

ELEKTRIPAIGALDISE KATSE-MÕÖTETÖÖDE KOONDARUANNE 168 - 3 - 012

Protokollis nr. 168 - 3 - 012 - 1

I korrus

- ok!*
— Ruumis 18 kahel pistikupesal voodi taga puudub ühendus kaitsejuhiga
— Ruumis 18 karbikus kuuel pistikupesal puudub ühendus kaitsejuhiga

II korrus

- puudus
seurdegas*
— Ruumis 51 neljal pistikupesal puudub ühendus kaitsejuhiga
— Ruumis 52/53 neljateistkümmel pistikupesal puudub ühendus kaitsejuhiga
— Koridoris ühel pistikupesal puudub ühendus kaitsejuhiga

Keldri korrus

- ei kavat.*
— Kilbiuumis ühel pistikupesal puudub ühendus kaitsejuhiga
— Kaminasaalis neljal pistikupesal puudub ühendus kaitsejuhiga

Protokollis nr. 168 - 3 - 012 - 5

Garaaz

- ok!*
— JK 05 1 rikkevoolukaitse ei rakendu
— JK 06 rikkevoolukaitse ei rakendu

Mõõtmisi/katsetusi teostas :

Ekspert

Hillar Toots

Aruande koostas :

Ekspert

Eduard Villik

Kontrolli põhjus ja toiming

Korraline

Mittevastavuste selgitused

1. JK-de skeemid ei vasta osaliselt olemasolevale olukorrale.
EVS-HD 60364-5-514
2. Osadel JK-del puuduvad tähistused.
EVS-HD 60364-5-514
3. JK-des puuduvad osaliselt pingajaotuslati otsakatted.
EVS-HD 60364-41 p.412
4. Suure garaazi JK-i ukse potentsiaaliühtlustus puudub.
EVS-HD 60364-4-41 p. 411
5. Vana garaazi JK ukse avades pingestatud osade otsepuute võimalus.
EVS-HD 60364-4-41 Lisa A
6. Samas puudub JK skeem.
EVS-HD 60364-5-514
7. Samas puuduvad valgustitel kuplid.
EVS-EN 61140 p. 5.1.2
8. Sauna dušširuumi lagi ei taga valgustite nõutud IP astet.
EVS-HD 60364-5-51-512
9. Väikese garaazi JK punase värvitähisega juhte kasutatud montaažis.
EVS-HD 60364-5-51 p. 514
10. Samas JK-s N-latile ühendatud pruuni värvitähisega juhid.
EVS-HD 60364-5-51 p. 514
11. Samas JK-s N ja PE juhid segamini ühendatud.
EVS-HD 60364-5-51 p. 514
12. Samas JK-s korpuse potentsiaaliühtlustus puudub.
EVS-HD 60364-4-41 p. 411
13. Ruumi nr13 p.pesade ahelas puudub rikkevoolukaitselüliti.
EVS-HD 60364-4-41 p.411.3.3
14. Osade ruumi 18 ja koridori p.pesadel puudub ühendus kaitsejuhiga.
15. Puudus ligipääs ruumidele 51,52,53.
16. Käesolev aruanne annulleerib aruande nr.163-3-030.

Kontrolli juures viibis

ISS Eesti AS käidujuht Eduard Gering ,5242091
(amet, nimi)

Ekspert Kalju Malleus

5106327
(nimi, allkiri ja telefoni nr.)

Inspecta
192