



ETTEKIRJUTUS

Narva

16.11.2018 nr 7.2-6.4/2277

17. oktoobril 2018. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/2841 paikvaatlusel hoones, aadressil Tallinna mnt 3k, Sillamäe, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/2841-1.

26. oktoobril 2018. aastal on saatnud haldusorgan adressaadile kavandatava ettekirjutuse nr 7.2-2.3/17209-2 andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid (sh seisukohti nõuete täitmisega kaasneva majandusliku mõju kohta) kavandatava ettekirjutuse kohta. Määratud tähtajaks vastus ei laekunud, seega haldusorgan loeb, et adressaadil puuduvad vastuväited kavandatava ettekirjutuse osas.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda adressaadile – **Osäühingule ALVO INDUSTRIES (registrikood: 10660157; aadress: Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Tallinna mnt 3k, 40233)** järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtaegadeks:

1. Paigaldada hoone bürooruumidesse (v.a sanitaarruumi) autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 29 lg 1 p 4 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 29 lg 1 punkt 4 sätestab, et autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur peab olema kuni 750-ruutmeetrise pindalaga V kasutusviisiga hoone igas ruumis, välja arvatud sanitaarruumis.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2841-1) tuvastati, et hoone bürooruumidesse on paigaldamata autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid.

Tulekahjusignalisatsiooniandurite puudumisel ei ole tagatud tulekahju korral ohus olevate isikute õigeaegne teavitamine, mistõttu võivad ohtu sattuda ruumides viibivate inimeste elud ja tervis.

Täitmise tähtaeg: 30.11.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **500,00 (viissada) eurot**.

2. Tagada hoone evakuatsioonivalgustuse aasta kontroll ja hooldus, mille kuupäevad ja lühikirjeldused fikseerida kirjalikult

Alus: Tuleohutuse seaduse § 32 lg 1.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 punkti 5 kohaselt on tuleohutuspäigaldiseks turvavalgustus. Sama seaduse § 32 lõike 1 kohaselt tuleb tuleohutuspäigaldist projekteerida, paigaldada ning kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule, et tuleohutuspäigaldis täidaks oma otstarvet.

Eesti standardi EVS-EN 50172:2005 punkti 7 kohaselt tuleb turvavalgustust kontrollida üks kord kuus (normaalvalgustuse toitepinge katkestuse simuleerimine ettenähtud aja jooksul, et oleks võimalik veenduda kõikide valgustite korrasolekus) ning üks kord aastas (evakuatsioonivalgustuse toimimise kontroll kogu ettenähtud toimimisaja jooksul). Hoone omanik/valdaja peab määrama süsteemi hooldustööde eest vastutava kompetentse järelevalvaja. Sama standardi punktis 6.2 on nimetatud, et iga-aastase perioodilise kontrollimise ja testimise lõpuleviimisel tuleb ruumide eest vastutavale isikule esitada testitulemuste kohta kirjalik tunnistus.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2841-1) tuvastati, et objektile ei olnud esitada evakuatsioonivalgustuse aasta kontrolli teostamist kinnitavat akti. Järelikult evakuatsioonivalgustuse aasta kontrolli nõuetekohane teostamine on tagamata. Antud olukorras ei saa tõendada, et evakuatsioonivalgustus peaks vastu ettenähtud aja jooksul, mistõttu on oht, et võimaliku tulekahju korral ei pruugi tuleohutuspäigaldis täita oma eesmärki ohutu evakuatsiooni tagamiseks ega päästetööde kiiremaks teostamiseks.

Täitmise tähtaeg: 30.11.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **600,00 (kuussada) eurot**.

3. Tähistada evakuatsioonipäasuga bürooruumi hädaväljapääs tuleohutusmärgiga

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõiked 1 ja 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 1 täpsustab, et ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon. Samas lõige 2 sätestab, et ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2841-1) tuvastati, et omaette evakuatsioonipäasuga bürooruumi hädaväljapääsuna kasutatav aken ei ole tuleohutusmärgiga „Hädaväljapääs“ märgistatud.

Olukord, kus tulekahju korral ei ole hädaväljapääsu võimalik kasutada, võivad tulekahju või päästesündmuse korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 30.11.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **100,00 (ükssada) eurot**.

4. Paigaldada hoone juurdeehitusse üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti

Alus: Tuleohutuse seaduse § 32 lõigete 4 ja 5 alusel kehtestatud siseministri 30. augusti 2010. aasta määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ (edaspidi määrus nr 39) § 5 lg 3 p 1 ning § 6 lõiked 1, 3, 4 ja 5.

Ettekirjutuse põhjendus: Määruse nr 39 § 5 lõike 3 punkti 1 alusel on tulekustutite minimaalne hulk vajalik büroohoones ning -ruumis – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele. Korrusel võib olla üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti juhul, kui selle korruse pindala on alla 50 m². Korrusel võib olla üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti juhul, kui selle korruse pindala on alla 50 m².

Määruse nr 39 § 6 lõike 1 järgi paigaldatakse tulekustuti vertikaalselt spetsiaalse kinnitusega hoone seinale, põrandale või kergesti avatavasse kappi ja paigutatakse kohta, kus on objektil viibivatel isikutel võimalik puhkenud tulekahju korral tulekustuti kergesti kätte saada või kus selle kasutamise vajaduse tõenäosus on kõige suurem. Sama paragrahvi lõigete 3, 4 ja 5 alusel arvestatakse tulekustuti paigaldamisel ehitise seinale järgmiste nõuetega: 1) tulekustuti ei tohi takistada uste täielikku avamist, 2) tulekustuti põhi ei või olla põrandast või maapinnast kõrgemal kui 1,5 m, 3) tulekustuti on nähtav või leitav märgistuse järgi, 4) paigaldatud tulekustuti ei tohi takistada evakuatsiooniteel inimeste liikumist ja evakueerumist, 5) tulekustuti asub küttekehast ohutul kaugusel. Kaks või enam tulekustutit paigaldatakse objektile üldjuhul hajutatult. Tuleohutusmärk vastab vastava standardi nõuetele.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2841-1) tuvastati, et hoone juurdeehitusest puudub üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti sõltuvalt laiendatud hoone suletud netopinnast (s.o 1743,8 m²). Tulekustuti puudumisel esineb oht, et eeldused pole loodud tulekahju leviku piiramiseks ja tulekahju kustutamiseks selle võimalikult varases staadiumis, mistõttu võivad ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 30.11.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **100,00 (ükssada) eurot**.

5. Korraldada hoone piksekaitse visuaalne kontroll, mille tulemused fikseerida kirjalikult

Alus: Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 p 6, § 31 punktid 1 ja 2 ning § 32 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 7. aprilli 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 punkti 6 kohaselt on piksekaitse tuleohutuspaigaldis. Sama seaduse § 31 punktide 1 ja 2 järgi peab tuleohutuspaigaldise omanik tagama tuleohutuspaigaldise omanikul tuleb korraldada tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust ning omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta. Samas § 32 lg 1 täpsustab, et kontrolli ja hooldust tuleb teostada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Eesti standardi EVS-EN 62305-3:2011 „Piksekaitse osa 3: Ehitisele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule“ jaotises E.7 on reguleeritud piksekaitsesüsteemide hooldus ja kontroll:

Kaitsetase	Visuaalne kontroll (aastad)	Täielik kontroll (aastad)	Kriitilised juhtumid*, täielik kontroll (aastad)
I ja II	1	2	1
III ja IV	2	4	1

* - kriitiliste juhtumite hulka võivad kuuluda tundlike sisesüsteemidega ehitised, kontorihooned, kaubandusettevõtted või kohad, kus võib viibida suur hulk inimesi.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2841-1) tuvastati, et hoone piksekaitse visuaalne kontroll on teostamata. Objektile puuduvad dokumendid, mis tõendaksid, et piksekaitse visuaalse kontrolli sagedus on tagatud. Piksekaitsesüsteemi regulaarselt kontrollimata ja hooldamata jätmise korral ei ole loodud eeldusi, et piksekaitsesüsteem täidab jätkuvalt neid nõudeid, milleks ta on projekteeritud.

Täitmise tähtaeg: 30.11.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **100,00 (ükssada) eurot**.

6. Viia vastavusse alaline tuletöö koht siseministri 07. septembri 2010. aasta määrusega nr 47 selliselt, et koht oleks tulekindlalt eraldatud ruumist, kus hoitakse põlevmaterjale või kus võib kaasneda toimuva tegevusega tuleoht

Alus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6; tuleohutuse seaduse § 13 lõike 2 alusel kehtestatud siseministri 07. septembri 2010. aasta määrusega nr 47 „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“ (edaspidi määrus nr 47) § 4 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkti 6 alusel on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni hoonest.

Määruse nr 47 § 4 lõike 2 kohaselt vastab alaline tuletöö koht vähemalt järgmistele tingimustele:

- 1) tuletöö koha tarindid ja piirded on kas mittepõlevast materjalist või kaitstud süttimise eest;
- 2) tuletöö koha sisustus ei ole põlevast materjalist;
- 3) tuletöö kohas ei hoita ega töödelda põlevmaterjali;
- 4) tuletöö koht on tulekindlalt eraldatud ruumist, kus hoitakse põlevmaterjale või kus toimub tegevus, millega võib kaasneda tule- või plahvatusoht.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2841-1) tuvastati, et hoone katlaruumis, kus on kaks 30 kilovati võimsusega tahkekütteseadet ja hoitakse küttepuid, paikneb alaline tuletöö koht.

Olukorras, kui alalise tuletöö koht ei vasta sellele esitatavatele tingimustele, ei ole võimaliku tulekahju korral tagatud ohutu evakuatsioon, tule ja suitsu leviku piiramine, päästetööde kergendamine ja varakahjude piiramine, mistõttu võivad hoones viibivate inimeste tervis ja elud ohustatud olla.

Täitmise tähtaeg: 30.12.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **2000,00 (kaks tuhat) eurot**.

7. Tagamaks evakuatsioon rajada juurdeehitusse evakuatsioonipääs

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi määrus nr 17) § 44 lg 3 p 3 ja lg 4, § 48 lg 1 p 1, lg 2 punktid 1 ja 3 ning lg 3, § 49 lg 1 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 1 täpsustab, et ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud.

Määruse nr 17 § 44 lg 3 punkti 3 kohaselt on üks evakuatsioonipääs lubatav V või VI kasutusviisiga hoones, mille suletud netopind on kuni 500 ruutmeetrit. Samas lõike 4 kohaselt peab evakuatsioonialal, kus on üks evakuatsioonipääs või -tee käesoleva paragrahvi lõike 3 tähenduses, olema vähemalt üks hädaväljapääs.

Määruse 17 § 48 lg 1 punkt 1 sätestab, et evakuatsiooniteel ja väljumisteel paiknev uks peab olema paigaldatud nii, et oleks võimalik kasutajate kiire evakuatsioon, ja avanema vähemalt 90

kraadi. Sama paragrahvi lg 2 punktid 1 ja 3 ning lõige 3 sätestavad, et evakuatsiooniuukse ning tõsteukses oleva evakuatsioonikäiguukse valgusava laius peab vastama ettenähtud maksimaalsele evakuatsioonitee kasutajate arvule ja hoone sissepääsuukse valgusava laius peab üldjuhul olema vähemalt 850 millimeetrit, lävepaku kõrgus võib olla maksimaalselt 25 millimeetrit ning evakuatsiooniuukse valgusava minimaalkõrguseks on pealmaakorrustel vähemalt 2000 millimeetrit.

Määruse nr 17 § 49 lõike 1 sätestab, et evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv uks varustatakse evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2841-1) tuvastati, et hoone juurdeehitusest, kus hoitakse seadmeid ja toorainet, puudub evakuatsioonipääs ning juurdeehituse tõstevärv on ilma evakuatsioonikäiguukseta.

Antud olukorras ei saa olla kindlad, et ohutu evakuatsioon on tagatud tingimusel, et ruumist puudub evakuatsioonipääs. Tulekahju korral võib ruumis viibivate inimeste ohutu evakuatsioon osutada võimatuks. Seetõttu võivad ohtu sattuda inimeste elud ja tervis.

Täitmise tähtaeg: 30.06.2019

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **3000,00 (kolm tuhat) eurot.**

8. Paigaldada evakuatsioonivalgustus hoone kõikidele väljumisteedele ja evakuatsioonipääsudele

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lg 2; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 32 lg 1, § 32 lg 2 p 8 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 2 sätestab, et ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 32 lõige 1 sätestab, et väljapääsutee valgustus on ette nähtud ohtu sattunud inimeste evakuatsiooniks vajaliku tee ning sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite ning esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks.

Määruse nr 17 § 32 lg 2 punkt 8 sätestab, et väljapääsutee valgustus minimaalse toimimisajaga üks tund paigaldatakse evakuatsioonitee ja väljumistee ühiskasutuses olevale alale.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2841-1) tuvastati, et hoones on puudulik evakuatsioonivalgustus järgmistes kohtades:

- katlaruumi väljumisteed;
- katlaruumi kõrvalruumi evakuatsioonipäas;
- aerosooliga töötlemise ruumi väljumisteed (üks viib evakuatsioonipäasuni ning teist teed kasutatakse hädaväljapäasuna);
- hoone keskosas tootmisruumi teine väljumistee ja hädaväljapäasu juurde kulgev tee;
- bürooruumi evakuatsioonipäas ja hädaväljapäas;
- bürooruumist viiva koridori evakuatsioonipäas.

Hoone väljapäasuteede ja evakuatsioonipäasude märgistamine on vajalik selleks, et tulekahju või muu hädaolukorra puhul saaksid evakuatsioonialadel viibivad inimesed ka suitsu täis ruumidest ohutult evakueeruda. Evakuatsioonivalgustus tagab üldvalgustuse katkemise korral evakuatsiooni- ja väljumisteede ning evakuatsiooni- ja hädaväljapäasude nähtavuse, võimaldades seeläbi kasutajatel ohu korral iseseisvalt, turvaliselt ja kiirelt lahkuda ohustatud kohast.

Täitmise tähtaeg: 30.12.2019

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **400,00 (nelisada) eurot**.

9. Moodustada hoone katlaruumist omaette tuletõkkesektsioon

Alus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 11 lg 2, § 12 lg 6 punkt 6, § 14 lõiked 1 ja 9, § 41 lg 2 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 punkti 6 alusel on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni hoonest.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehtis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 11 lõige 2 sätestab, et tuletõkkesektsioon moodustatakse seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, uuest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu tihenditest ja teistest hoone osadest.

Määruse nr 17 § 12 lg 6 punkt 6 sätestab, et hoone või selle osa kasutamisotstarbest lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõkkesektsiooniks katlaruum, kus vedel- või tahkekütteseadmete koguvõimsus on rohkem kui 25 kilovatti.

Sama määruse § 14 lõige 1 sätestab, et tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse ja akna tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50 protsenti tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast, kuid kõige vähem 30 minutit. Avatäidete paigalduseks või kinnituseks kasutatakse materjale, mille tuletundlikkus on vähemalt B. Sama paragrahvi lõige 9 sätestab, et tuletõkkekonstruktsiooni täielikult või osaliselt läbiva tehnosüsteemi tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50 protsenti tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast.

Määruse nr 17 § 41 lõige 2 sätestab, et evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema nõutud tuletõkkesektsioone.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2841-1) tuvastati, et hoone katlaruumist, kus paikneb kaks 30 kilovati võimsusega tahkekütteseadet, on moodustamata tuletõkkesektsioon. Katlaruumist tootmistehhi viiv uks ei ole tuletõkkeuks ning katlaruum on ühendatud puitmaterjalist välisseintega kõrvalruumiga (metalli lõikamine), kusjuures kõrval- ja katlaruumid on läbikäidavad.

Nõuetekohaselt katlaruumist tuletõkkesektsiooni moodustamata jätmise korral ei ole võimaliku tulekahju korral tagatud ohutu evakuatsioon, tule ja suitsu leviku piiramine, päästetööde kergendamine ja varakahjude piiramine, mistõttu võivad evakuatsioonialadel viibivate inimeste tervis ja elud ohustatud olla.

Täitmise tähtaeg: 30.12.2019

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **2000,00 (kaks tuhat) eurot**.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

peainspektor

Ohutusjärelvalve büroo

Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:

OÜ Alvo Industries, jekaterina@alvo.ee.

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee