



ETTEKIRJUTUS

Narva

01.10.2019 nr 7.2-6.4/2244

29. augustil 2019. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/2439 paikvaatlusel hoonetes, aadressil L. Koidula 19 ja 19d, Narva-Jõesuu, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/2439-1.

19. septembril 2019. aastal saadeti adressaadile kavandatav haldusakt nr 7.2-2.3/11133-2 andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid (sh seisukohti nõuete täitmisega kaasneva majandusliku mõju kohta) kavandatavate ettekirjutuste kohta. 27. septembril 2019. aastal on laekunud haldusorganile põhjendatud taotlus punktide 5 ja 11 täitmise soovitud tähtaegade kohta. Haldusorgan rahuldab esitatud taotluse. Punktis 3 kirjeldatud puuduse kohta laekunud tõendusmaterjal on osutunud puudulikuks ning seoses sellega ja protokollis nr 7.2-5.4/2439-2 tuvastatud asjaoludega kavandab haldusorgan täiendavalt tõendeid koguda. Punktide 2 ja 4 kohta esitatud tõendusmaterjal kinnitab punktides 2 ja 4 kirjeldatud puuduste kõrvaldamise. 27. septembril 2019. aastal on laekunud haldusorganile tõendusmaterjal kavandatava ettekirjutuse punkti 1 kohta. Kuna tõendusmaterjali põhjal osutub võimatuks ettekirjutuse täitmist aktsepteerida, kavandab haldusorgan ettekirjutuse täitmise järelkontrolli teostada kuni punktiga 1 seonduva kavandatava ettekirjutuse punkti 11 (ettekirjutuse punkti 8) täitmise tähtjani. Ülejäänud punktide suhtes puuduvad adressaadil vastuväited.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

**otsustas:**

**anda adressaadile – Noorus Osühingule (registrikood: 12486835; aadress: L. Koidula tn 19d Narva-Jõesuu, Narva-Jõesuu Ida-Virumaa 29023) järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtaegadeks:**

- 1. Korraldada hoonete ventilatsioonisüsteemide õhukanalite puhastamine ning tagada teostatud hooldustööde kirjalik fikseerimine**

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 27 lg 1.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 27 lõige 1 sätestab, et seadme ja paigaldise kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhinduda tootja kasutusjuhendist ja õigusaktidest.

Eesti standardi EVS 812-2:2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“ punktis 4.2.1 on sätestatud, et ventilatsioonisüsteem võib tule levitajaks tuletõkkeseksiooni sees osutada siis, kui kanalite sees olev tolm ja mustus süttib, seejärel kuumeneb kanal sellisel määral, et selle välispind süütab lähedalasuva põleva materjali. Just eelnimetatud tagajärgede vältimiseks määratakse kanalitele puhastatavuse nõuded. Punkti 8.1.1 kohaselt peab ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega puhastama vähemalt üks kord aastas, kusjuures kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva. Sama standardi punkti 8.1.2 järgi peab puhastuse kohta pidama arvestust taasesitatavas vormis. Märkida tuleb puhastuse aeg, ulatus ja tegija ning kasutatud vahendid.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2493-1) tuvastati, et hoonete ventilatsioonisüsteemide hooldus on õigeaegselt teostamata. Ventilatsioonisüsteemi õhukanalite puhastamise teostamist kinnitavat dokumenti objektile esitada ei olnud.

Ventilatsioonisüsteemi regulaarselt hooldamata jätmise puhul ei ole loodud eeldusi süsteemi korralikuks toimimiseks. Puhastamata ventilatsioonisüsteemi ladestunud põlevmaterjali jäägid võivad süttida ning samuti soodustavad need tulekahju kiiret levikut hoones. Seega võivad olla raskendatud tulekustutustööde teostamine ning ohutu evakuatsiooni läbiviimine, mistõttu võivad ohtu sattuda inimeste elud ja tervis ning vara.

**Täitmise tähtaeg: 30.11.2019**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **1000,00 (üks tuhat) eurot**.

## **2. Tagada SPA-veekestuse suitsu- ja soojuste eemaldamise seadmestiku katkematu toimepidevus**

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 31 ja § 32 lg 1.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 32 lõike 1 kohaselt tuleb tuleohutuspaigaldist projekteerida, paigaldada ning kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Tuleohutuse seaduse § 31 sätestab, et tuleohutuspaigaldise omanik peab:

- 1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;
- 2) korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust;
- 3) omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2439-1) tuvastati, et Spa-veekestuse suitsueemalduse kontrolli käigus (ATEK Elekter OÜ 30.05.2019) tuvastatud puudus (SPA-veekestuse luuk ei toimi) on kõrvaldamata.

Suitsueemalduse katkematu toimepidevuse tagamata jätmise võib tekitada olukorra, kus on takistatud võimaliku tulekahju korral ohutu evakuatsiooni läbiviimine ja päästetööde teostamine, mistõttu võivad ohtu sattuda inimeste tervis ja elu.

**Täitmise tähtaeg: 30.11.2019**

**Koos ettekirjutusega kavandatakse anda sunnirahahoiatus:** kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha **1800,00 (üks tuhat kaheksasada) eurot**.

### **3. Viia tulekahju korral tegutsemise plaan vastavusse siseministri 1. septembri 2010. aasta määrusega nr 43**

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lg 4 alusel kehtestatud siseministri 01. septembri 2010. aasta määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ (edaspidi määrus nr 43) § 3 lõiked 3, 4 ning § 4 kuni § 11.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 3 kohaselt tuleb tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes koostada tulekahju korral tegutsemise plaan.

Määruse nr 43 § 3 lõiked 3 ja 4 sätestavad, et asutuse juht kinnitab plaani, mis koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem), ning teeb selle töötajatele teatavaks.

Määruse nr 43 § 4 lõike 2 alusel sisaldab tegevuskava evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust, ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust, tulekahjust teavitamise juhust, evakuatsiooni läbiviimise juhust, tulekahju korral tegutsemise juhust, päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhust.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2439-1) tuvastati, et hoone tulekahju korral tegutsemise plaan on puudulik. Ettevõtte tulekahju korral tegutsemise plaanis on välja toomata baari olemasolu ja selle evakuatsiooni lahendus, tulekahju korral tegutsemise, evakuatsiooni läbiviimise ja päästemeeskonnaga tehtava koostöö läbiviimise eest vastutatavad isikud ning töötajate omavahelise kommunikatsiooni kord. Seega ei ole täidetud plaani eesmärgid, mis on tagada inimeste ohutus ning anda personalile tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid. Olukorras, kui tulekahju korral tegutsemise plaan on puudulik, ei saa tõendada, et on tagatud kiire tegutsemine tulekahju korral. Seetõttu võivad tulekahju korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

**Täitmise tähtaeg: 30.11.2019**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **1000,00 (üks tuhat) eurot**.

### **4. Paigaldada Spa-veekeskuse köögiosa kaubavastuvõtu ruumi ja tuulekoja vahelisele tuletõkkeuksele (number SU1137) sulgemisseade, mis sulgeks ukse tulekahju või selle ohu korral automaatselt**

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 5 lg 3 ja § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi määrus nr 17) § 14 lg 7<sup>1</sup> ning § 55 lg 2.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Sama seaduse § 5 lõige 3 sätestab, et ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne määruse nr 17 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34<sup>1</sup> ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 14 lõige 7<sup>1</sup> sätestab, et evakuatsiooniteel asuv, tavakasutuses avatud tuletõkkeuks varustatakse seadmega, mis sulgeb sellise ukse tulekahju või selle ohu korral automaatselt. Sama määruse § 13 lõige 1 sätestab, et tuletõkkekonstruktsioon võib olla ka hoone selline osa, mis on ette nähtud eelkõige suitsu piiramiseks ning tervikuna täidab ainult suitsu läbitungimise piiramise nõudeid. Selline tuletõkkekonstruktsioon peab tagama, et evakuatsioon on ohutu ning tuli ei levi ettenähtud aja jooksul ühest tuletõkkesektsioonist teise.

Eesti standardi EVS 871:2017 „Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine“ punkt 6.2 selgitab, et kui liikumine või ruumi kasutamine eeldab ukse hoidmist püsivalt avatuna, tuleb kasutada sulgemisseadet, mis tulekahju puhkemisel ukse automaatselt sulgeb ja riivistab. Sulgemisimpulsi andjatena tuleb kasutada hoone automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi. Paarisustel, mille mõlemal ukselehel on sulgemisseadis, tuleb kasutada ukselehtede õiges järjekorras sulgemiseks sulgumisühtlustit. Ukse mõlemad ukselehed peavad sulgudes riivistuma.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2439-1) tuvastati, et Spa-veekeskuse köögi ruumi tuletõkkesektsiooniks eraldatud tuulekoja kahepoolne tuletõkkeuks (number SU1137) hoitakse avatud asendis ning tuletõkkeukse aktiivse ukselehe sulgur on lahti ühendatud ja passiivne ukseleht on ilma sulgurita. Kahepoolne tuletõkkeuks ei ole varustatud magnetseadmetega, mis sulguks automaatselt mõlemad pooled häire korral.

Juhul, kui tuletõkkeuks ei täida oma otstarvet, ei ole loodud eeldusi, et inimeste ohutus on võimaliku tulekahju korral tagatud. Seetõttu võivad ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

**Täitmise tähtaeg: 30.11.2019**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **1000,00 (üks tuhat) eurot**.

## **5. Paigaldada hoonete trepikodadesse väljapääsutee suunda näitavad märgid, mis peavad olema valgustatud**

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lg 2; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi määrus nr 17) § 34<sup>1</sup> lõiked 1 ja 2 ning § 55 lg 2.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lõige 2 sätestab, et ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne määruse nr 17 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitise, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34<sup>1</sup> ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 34<sup>1</sup> lõiked 1 ja 2 sätestavad, et ohutusmärk on ette nähtud ohutusalase teabe esitamiseks ning ohutusmärgiks loetakse väljapääsutee suunda näitavat märki, hädaväljapääsu märki ja muud asjakohast ohutusmärki. Ohutusmärk peab olema valgustatud nii, et evakuatsiooni ajal on see märk selgelt näha ning märgil olev tekst on hästi loetav ja sümbolid nähtavad.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2439-1) tuvastati, et trepikodadesse on paigaldatud 1-tunnise akuga turvalgustus, mis on ilma evakuatsioonimärgistusega ning mis ei täida trepikoja hõlmava väljapääsutee valgustuse eesmärki. Tutvumiseks esitati Melior Projekt 23.09.2013 elektripaigaldise valgustuse plaan, mille kohaselt trepikodadesse on paigaldatud 1-tunnise akuseadmega valgustid (plaani järgi number 7.2A).

Juhul, kui väljapääsutee suunda näitavad märgid puuduvad, ei ole loodud eeldusi, et inimeste ohutus on võimaliku tulekahju korral tagatud. Seetõttu võivad ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

**Täitmise tähtaeg: 30.11.2019**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **1000,00 (üks tuhat) eurot**.

## **6. Tagada hoonete territooriumil asuva tuletõrjehüdrandi tehniline seisukorra nõuetekohane kontrollimine ning hüdrandi viidal selle tüübi tähise märkimine**

**Alus:** Tuleohutuse seadus § 26 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 13. augusti 2010. aasta määruse nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ (edaspidi määrus 37) § 5 lg 2 punkt 1, § 6 lõiked 1, 2, 3 ja 4 ning lisa 2.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Määruse nr 37 § 6 lõiked 1 ja 2 sätestavad, et tuletõrjehüdrandi tehnilise korrashoiu tagab veetorustiku valdaja ning veetorustiku valdaja kontrollib tuletõrjehüdrandi tehnilist seisukorda pärast paigaldamist ja perioodiliselt tootja poolt ettenähtud sagedusega või vähemalt üks kord kahe aasta jooksul. Samas lõige 4 sätestab, et Kontrolli kohta koostatakse akt vastavalt käesoleva määruse lisale 2. Sama määruse § 5 lg 2 punkt 1 sätestab, et tuletõrjehüdrandi viidal on tuletõrjehüdrandi tüübi tähis üleval vasakus nurgas.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2439-1) tuvastati, et tutvumiseks esitatud akt tuletõrjehüdrandi tehnilise seisukorra kontrolli kohta ei ole nõuetekohane. Aktis puuduvad andmed veetorustiku läbimõõdu, surve veetorustikus, hüdrandi normvooluhulga ja tegeliku tootluse kohta. Tuletõrjehüdrandi viidal puudub tuletõrjehüdrandi tüübi tähis.

Seega esineb oht, et võimaliku tulekahju kustutamiseks piisava kustutusvee saamine on raskendatud või võimatu ning päästetööd kulgevad tavapärasest kauem, mistõttu seatakse ohtu inimeste tervis, elud ning tekkivad suuremad varakahjud.

**Täitmise tähtaeg: 30.11.2019**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **500,00 (viissada) eurot.**

## **7. Korraldada tuletõkkeklappide kontrollimine ja hooldamine ning tagada teostatud hooldustööde kirjalik fikseerimine**

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 27 lg 1.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 27 lõige 1 sätestab, et seadme ja paigaldise kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhendada tootja kasutusjuhendist ja õigusaktidest.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2493-1) tuvastati, et hoonete ventilatsioonisüsteemide hooldus on õigeaegselt teostamata. Tuletõkkeklappide kontrolli käigus (VSP OÜ 14.-16.08.2018) on tuvastatud puudused (SPA-veekeskuse 81 tuletõkestit ei toimi), mis kõrvaldatakse adressaadi selgituste kohaselt 30.11.2019-ks.

Ventilatsioonisüsteemide regulaarselt hooldamata jätmise puhul ei ole loodud eeldusi süsteemide korralikuks toimimiseks, mille tulemusel ei ole tulekahju korral takistatud ja piiratud tule ja põlemisgaaside (suitsu) levimine otse ühest tuletõkkesektsioonist (ruumist) teise. Seega võivad olla raskendatud tulekustutustööde teostamine ning ohutu evakuatsiooni läbiviimine, mistõttu võivad ohtu sattuda inimeste elud ja tervis ning vara.

**Täitmise tähtaeg: 30.03.2020**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **1300,00 (üks tuhat kolmsada) eurot.**

## **8. Viia Spa-veekeskuse 1. korrusel asuva pubi evakuatsioon vastavusse ehitisele esitavate tuleohutusnõuetega**

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 41 lg 2, § 44 lõiked 1 ja 2 ning § 55 lg 2.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1 kohaselt peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 34<sup>1</sup> ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 14 § 44 lõiked 1 ja 2 sätestavad, et evakuatsioonipääsude arv ja paigutus määratakse vastavalt hoone kasutamistotstarbele ja hoone kasutajate maksimaalsele arvule ning hoone igalt

evakuatsioonialalt peab üldjuhul olema võimalik jõuda vähemalt kahe hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni.

Määruse nr 17 § 41 lõige 2 sätestab, et evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamise viisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele või erivajadusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioonid. Evakuatsioonialal peab olema hoone kasutajate ohutuks evakuatsiooniks piisav. Evakuatsiooni- ja väljumistee ei või läbida tehnoomadmete või muid tehnilisi ruume.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2439-1) tuvastati, et SPA-veekeskuse 1. korruse bowlingu-piljardi ruumide kasutamise otstarve on muudetud. Nüüd kavandatakse kasutada ruume baarina (pubina), mille istekohtade arv on 100. Muudetud kasutamise otstarbega ruumide evakuatsiooni ei ole lahendatud. Need ruumid koos köögiroomidega on eraldatud tuletõkkeseksiooniks häire korral sulgivate tuletõkkekardinatega. Baari ruumid (endine bowlingu-piljard) on jaotatud kaheks osaks. Üks baari osa, mis on ühendatud köögiroomidega, on lõpuni rekonstrueeritud 100 istekohaga baari kasutamise otstarbeks. Teine baari osa, on veel rekonstrueerimisel. Mõlema baari osa evakuatsioonipääs, mis paikneb rekonstrueerimata baari osas, on ehitusprojektis ette nähtud 30 inimese evakueerimiseks/evakueerumiseks. Kahe osa vahele on pandud kahepoolne evakuatsiooniuks, mille aktiivse ukselehe evakuatsioonisulustus (väändnupp) ei ole kooskõlas kasutajate arvuga. Rekonstrueerimata baari osa evakuatsioonipääsu passiivne ukseleht on servariiviga. Rekonstrueeritud baari osa teine väljapääsutee kulgeb läbi köögiroomide kaubavastuvõtu ruumi ja viib tuulekoja evakuatsioonipääsuni. Kaubavastuvõtu ruumi tuulekoda läbib väljapääsutee võib olla eriti kauba vastuvõtu ajal takistatud. Tuulekoda on eraldatud tuletõkkeseksiooniks. Kahepoolsete tuletõkkeuste passiivsed ukselehed (tuulekoja tuletõkkeuks ja evakuatsioonipääs) on servariividega. Tuulekoja kahepoolne tuletõkkeuks on tavakasutuses avatud.

Olukorras, kui ruumide evakuatsiooni ei ole lahendatud, võivad ohtu sattuda evakuatsioonialal viibivate inimeste elud ja tervis.

#### **Täitmise tähtaeg: 30.05.2020**

**Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS:** juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **3200,00 (kolm tuhat kakssada) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuste täitmise määratud tähtaegadeks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pank a/a EE891010220034796011, Swedbank a/a EE932200221023778606, Luminor Bank a/a EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, aadressaadi nimi**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

**Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil [ida@rescue.ee](mailto:ida@rescue.ee).**

Juhul kui haldusakti aadressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi,

trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)  
Irina Belik  
peainspektor  
Ohutusjärelvalve büroo  
Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:  
OÜ Noorus, popova@noorusspahotel.com.