

Puudused teilmajaamade hooldustöodes

LOO TIJ 11.10.2021

- 1) Teeanduri paigaldussoone pragu on täitmata. Teeandur on lihvitud hooletult. Teepinna temperatuuri andur on löödud liiga sügavale. Sinna kogunev vesi lõhub jäätudes anduri (pilt 001);
- 2) Õhutemperatuuri- ja õhuniiskusanduri kiirguskaitse on pesemata (pilt 002);
- 3) Tuuleanduri kaitsevõrk on katki ja ripub. Katkine võrk on eemaldamata.

JÄGALA TIJ 11.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast (pilt 003 ja 004).

KEMBA TIJ 11.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast (pilt 005 ja 006).
- 2) Saju- ja nähtavusanduri kaabel ripub, kaabel on poomile kinnitamata (pilt 007).

VARJA TIJ 11.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast ja teeanduri paigaldussoone praod on täitmata (pilt 009 ja 010);
- 2) Tuuleanduri kaitsevõrk on katki ja ripub. Katkine võrk on eemaldamata.

ATSALAMA TIJ 11.10.2021

- 1) Tuuleanduri kaitsevõrk on katki ja ripub. Katkine võrk on eemaldamata.

KASSINURME TIJ 11.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast (pilt 011).

MELLISTE TIJ 11.10.2021

- 1) Teeanduri ümbrus on lihvimata. Vajadusel viia teeandur nõutud kõrgusele teepinnast (pilt 012).

TATRA TIJ 12.10.2021

- 1) Saju- ja nähtavusanduri kaabel ripub, kaabel on poomile kinnitamata (pilt 014).

TÄNASSILMA TIJ 12.10.2021

- 1) Teeandurit on lihvitud hooletult (pilt 017).

VÄIKE-RAKKE TIJ 12.10.2021

- 1) Teeandurit on lihvitud hooletult. Andurit ümbritsev vuuk on teepinnast kõrgemal (pilt 018 ja 019).
- 2) Tuuleanduri kuullaagrid on vahetamata.

KÄREVERE TIJ 12.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast ja ei ole horisontaalne (pilt 020, 021 ja 022).

PIKKNURME TIJ 12.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast (pilt 023).
- 2) Õhutemperatuuri- ja õhuniiskusanduri filter on vahetamata (pilt 024).
- 3) Tuuleanduri kaitsevõrk on katki ja ripub. Katkine võrk on eemaldamata.

MÄO TIJ 12.10.2021

- 1) Tuuleanduri kuullaagrid on vahetamata.

RAE TIJ 12.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast (pilt 026).

KÄRU TIJ 12.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast (pilt 028).

ARANKÜLA TIJ 12.10.2021

- 1) Teeandur ei ole horisontaalne (pilt 029).

LOKUTI TIJ 19.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast. Andur on teekattest märgatavalt kõrgem (pilt 101 ja 102).

URGE TIJ 19.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast ning andur ei ole horisontaalne (pilt 103, 104 ja 105).

KERNU TIJ 19.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast. Teeanduri paigaldussoone vuugid ja vana teeanduri paigaldussoone vuugid on täitmata (pilt 106, 107 ja 108).

MÄRJAMAA TIJ 19.10.2021

- 1) Teeandurit ümbritsev vuugitäitemass on lihvimata (pilt 110).

ENGE TIJ 19.10.2021

- 1) Teeandurit ümbritsev vuugitäitemass on lihvimata ja teeandur ei ole horisontaalne (pilt 111, 112);
- 2) Tuuleanduri kaitsevõrk on katki ja ripub. Katkine võrk on eemaldamata.

NURME TIJ 19.10.2021

- 1) Teeanduri paigaldussoone praod on täitmata (pilt 113).

PAPINIIDU TIJ 19.10.2021

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast ja teeanduri paigaldussoone praod on täitmata (pilt 114 ja 115).

VÕISTE TIJ 19.10.2021

- 1) Teeandur ei ole horisontaalne (pilt 116);
- 2) Õhutemperatuuri- ja õhuniiskusanduri kiirguskaitse on pesemata (pilt 117);
- 3) Õhutemperatuuri- ja õhuniiskusanduri filter on vahetamata (pilt 118).

HÄÄDEMEESTE TIJ 19.10.2012

- 1) Teeandur ei ole horisontaalne. Teepinna temperatuuri andur on löödud liiga sügavale. Sinna kogunev vesi lõhub jäätudes anduri (pilt 119 ja 120).

IKLA TIJ 19.10.2012

- 1) Teeandur ei ole horisontaalne. Teeanduri paigaldussoone praod on täitmata (pilt 121 ja 122);
- 2) Tuuleanduri kaitsevõrk on katki ja ripub. Katkine võrk on eemaldamata.

RISTIKÜLA TIJ 19.10.2012

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast. Teeanduri paigaldussoone praod on täitmata (pilt 123 ja 124);
- 2) Kaablid on korrastamata (pilt 125).

MÕISAKÜLA TIJ 19.10.2012

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast ja teeanduri paigaldussoone praod on täitmata (pilt 126 ja 127);

NAPSI TIJ 19.10.2012

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast ning teeanduri paigaldussoone praod on täitmata (pilt 131 ja 132);
- 2) Masti ümber on uue maakaabli paigaldustööde prügi ja masti teenindusluuk oli avatud (pilt 133 ja 134).

ÜNNASTE TIJ 19.10.2012

- 1) Tuuleanduri kaitsevõrk on katki ja ripub. Katkine võrk on eemaldamata.

ÄÄSMÄE TIJ 19.10.2012

- 1) Teeandur ei asetse nõutud kõrgusel teepinnast ja teeandur ei ole horisontaalne (pilt 135, 136 ja 137).
- 2) Tuuleanduri kaitsevõrk on katki ja ripub, eemaldamata.