



Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 41
«Küttesüsteemi puhastamise nõuded»

ETTEPANEK

Teenust osutanud ettevõtte nimi ja registrikood:

Korsten Puhtaks OÜ reg.nr **11904957** tel: **1554**

Ehitise valdaja, tööde teostamise aadress:

Lastekodu 5-20, Tallinn

Töö tellinud isiku, ettevõtte nimi:

Ülle Horn

Teie poolt tellitud töö käigus, avastas:

Tõnis Raid kutsetunnistuse nr: **138885** **25.02.2020 a.**

(teenust osutanud korstnapühkija nimi, kutsetunnistuse number, tööde teostamise kuupäev)

Tööde teostamisel järgmised tuleohutusosalased rikkumised või tuleohud (puhastatud küttesüsteemi(de) nimetus(ed) ja avastatud rikkumised või ohud):

Minu poolt teostatud tuleohutuse kontrolli käigus tuvastasin:

1. Õhkküttekamina kaheseinaline isevalmistatud ühenduslõõr jookseb pikalt(u. 3m) üle vannitoa lae. Ühenduslõõril puuduvad kinnitused, mingil osal ühenduslõõrist on pealmine katteplekk ja villast isolatsioonikiht lahti tulnud. Ühenduslõõr on elutoa ja vannitoa seina läbiviigus tihendatud montaaživahuga. Horisontaalne ühenduslõõr pole puhastatav, puudub puhastusluuk.
2. Suitsulõõri korstnajala puhastusluugi asukohta polnud võimalik tuvastada. Korstnajas puudub tahma väljavõtmise võimalus.
3. Kirjeldatud küttesüsteemi sellisel kujul kasutada pole lubatud.

Tuleohutuse tagamiseks puhastatud küttesüsteemi jätkuval kasutamisel teen ettepaneku kontrollimise käigus avastatud rikkumiste või ohtude kõrvaldamiseks rakendada järgmisi meetmeid:

1. Asendada isevalmistatud ja puudustega ühenduslõõr nõuetele vastava vastu ning tihendada läbiviigud nõuetekohaste materjalidega.
2. Tuvastada suitsulõõri põhi, tekitada sinna puhastusava ja sulgeda see luugiga.

Ettepaneku koostaja (nimi, allkiri, kuupäev)

Tõnis Raid 25.02.2020 a.

Ehitise valdaja (nimi, allkiri, kuupäev)

Ülle Horn 25.02.2020 a.