

OSA: TULEOHUTUS	Töö teostaja: Firetek OÜ / reg. nr: 10642260 / FPR000001 Pae 21, 11415 Tallinn, Harju maakond, Eesti	Leht	1
SUITSUEEMALDUSSÜSTEEMI VASTAVUSE HINDAMINE	Objekt: Puka koolimaja. Kooli tn.3, Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond		
25.04.2024	Tellija: Estkonsult OÜ / reg. nr: 10410360 Sõpruse pst 151, Kristiine linnaosa, 13417 Tallinn, Harju maakond	Lehte	3
KVS_EKSPERTARVAMUS			

FIRETEK OÜ

Objekt:	Puka koolimaja
Objekti aadress:	Kooli tn.3, Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond
Tellija / registrikood:	Estkonsult OÜ / reg. nr: 10410360
Tellija aadress:	Sõpruse pst 151, Kristiine linnaosa, 13417 Tallinn, Harju maakond
Tellija kontaktisik:	Heiki Meos heiki.meos@estkonsult.ee
Töö:	Tuleohutuse osa ekspertarvamus. Suitsueemaldussüsteemi vastavuse hindamine
Projekteeriv ettevõte:	Firetek OÜ / reg. nr.: 10642260 / FOT000010
Projekteerija aadress:	Pae 21, 11415 Tallinn, Harju maakond, Eesti
Vastutav spetsialist / Koostaja:	Georg Kangur tel. +372 50 44 330; georg@firetek.ee Kutsetunnistus: 166887 Tuleohutusekspert, tase 6 Kutsetunnistus: 173371 Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 <ul style="list-style-type: none"> - Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine - Gaaskustutussüsteemi projekteerimine - Vee- ja vahtkustutuse süsteemide projekteerimine - Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine - Tuleohutusautomaatika projekteerimine


Tallinn 2024



OSA: TULEOHUTUS	Töö teostaja: Firetek OÜ / reg. nr: 10642260 / FPR000001 Pae 21, 11415 Tallinn, Harju maakond, Eesti	Leht	2
SUITSUEEMALDUSSÜSTEEMI VASTAVUSE HINDAMINE	Objekt: Puka koolimaja. Kooli tn.3, Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond		
25.04.2024	Tellija: Estkonsult OÜ / reg. nr: 10410360 Sõpruse pst 151, Kristiine linnaosa, 13417 Tallinn, Harju maakond	Lehte	3
KVS_EKSPERTARVAMUS			

1. Üldine objekti kirjeldus

Objekti vaatlus on läbiviidud 23. detsember 2023 a.

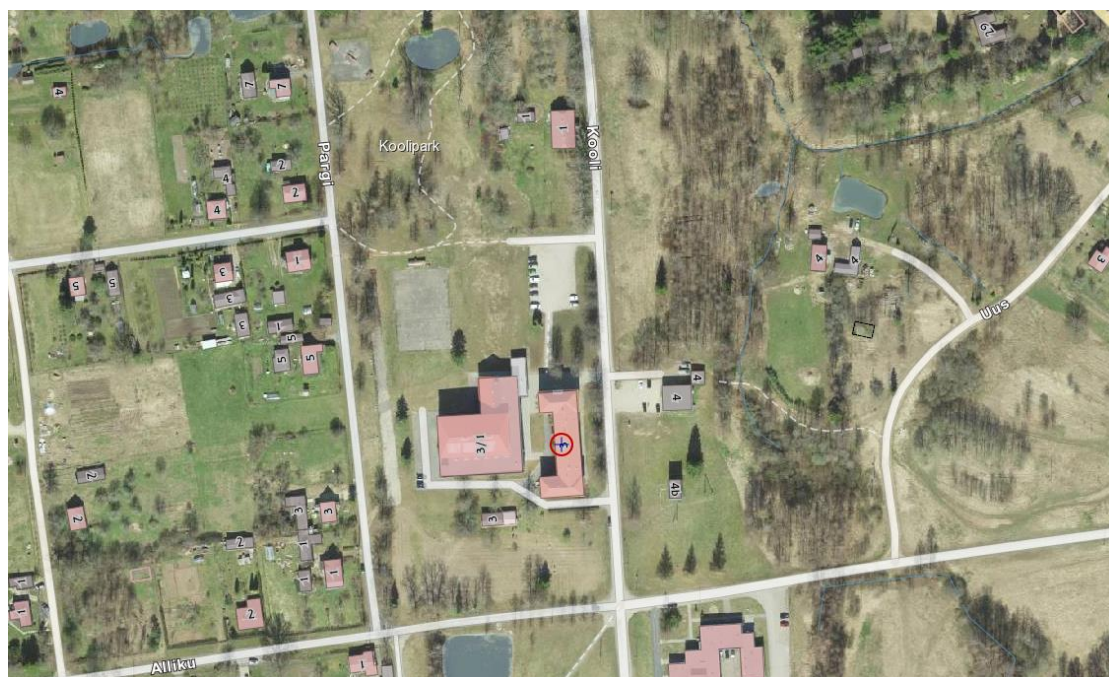

Joonis 1. Objekti asukoht kaardil - Kooli tn.3, Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond (60803:001:0007).

2. Ekspertarvamuse eesmärk

Puka koolimaja välja ehitatud suitsueemaldussüsteemi vastavuse hindamine.

3. Tuvastatud puudused

- Trepikoda 103. Suitsueemaldus puudub;
- Ruum 003 (jõusaal). Joonisel on näidatud avatavad aknad. Tegelikult ei ole avatavad ning lisaks ligipääs akendele on trellidega takistatud;
- Ruum 002 (garderoob). Suitsueemaldus on tagamata. Projektijärgne lahendus ei toimi. Aknad peaksid olema kaugjuhtimisega avatavad. On arusaadav, et

OSA: TULEOHUTUS	Töö teostaja: Firetek OÜ / reg. nr: 10642260 / FPR000001 Pae 21, 11415 Tallinn, Harju maakond, Eesti	Leht	3
SUITSUEEMALDUSSÜSTEEMI VASTAVUSE HINDAMINE	Objekt: Puka koolimaja. Kooli tn.3, Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond		
25.04.2024	Tellijä: Estkonsult OÜ / reg. nr: 10410360 Sõpruse pst 151, Kristiine linnaosa, 13417 Tallinn, Harju maakond	Lehte	3
KVS_EKSPERTARVAMUS			

trellid on tekkinud hoone kasutamise käigus, kuid projektijärgne lahendus on ka küsitav. Koolipersonal ja eriti lapsed ei suuda aknaid tulekahju korral purustada. Ei osanud hinnata, kas SE tarvis ette nähtud aknad on karastatud klaasist või mitte;

- Puudub SE monitooringu süsteem;
- Suitsuluukide alusraami kõrgus on alla 300 mm (esitatud foto järgi);
- Infopunktis SE paiknemisskeemid puuduvad;
- Mehaanilise SE tsooni käivitustase (KT) peaks olema 4. Tegemist koolimajaga, seega ruum võib minna vaakumisse ning evakuatsiooniuste avamine laste poolt on küsitav;
- Auditi läbiviimise hetkel üks SE luuk oli kõrgemal asuvalt katuselt kukkunud jääga purustatud.