


## Üks kaabel kaevikus Haljasala taastamine

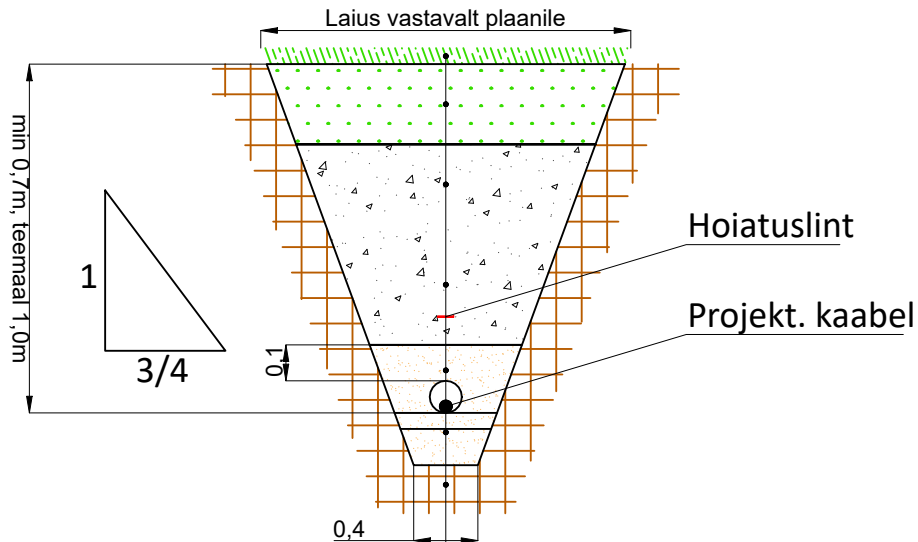

### MURUKÜLV

Sõelutud mineraalmuld kasvukihina 15 cm

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)  
(märkus 3)

LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)

LIIV Kf>0.5 m/ööp

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95 10 cm

### MÄRKUSED:

- Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive ( $\geq 15$  cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmek, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid ning jäätmek. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.
- Haritaval põllumaal paigaldada kaabel või kaabel koos toruga minimaalselt 1,0m sügavusele.

Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused  
teiste kommunikatsioonidega ristumisel (torus/ilma toruta)

Nimetus	Paralleelkulgemisel	Ristumisel
Vee-, drenaaži- ja kanalisatsioonitoru	$\geq 1,0 / > 1,0$	$\geq 0,2 / \geq 0,3$
Sidekaabel	$\geq 0,25 / \geq 0,5$	$\geq 0,1 / \geq 0,3$
Gaasitoru	$\geq 1,0 / > 1,0$	- / $\geq 0,3$ (kaabel terashülsis)
Kaugküttetorustik, kanali pealispind	- / $\geq 2$	- / $\geq 0,2$
Elektrikaabel	- / $\geq 0,5$	$\geq 0,1 / \geq 0,3$

Tellija:  Elektrilevi OÜ			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 03.05.2024
			MTR: TEL002388		Töö nr: 24-69
			Reg. nr: 12688881		Joonise nr: 002
			Telefon: +372 553 4119		Mõõtkava: Skeem/A4
Töö nimetus:		Helina kinnistul elektrisõidukite laadimistaristu liitumine elektrivõrguga Ruila ja Hingu küla, Saue vald, Harju maakond. LC1124. Tööprojekt.		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus:		Katete taastamise joonis		Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935	
				Kontrollis: Jaanus Kaldoja	