



Läbilõige I-I'

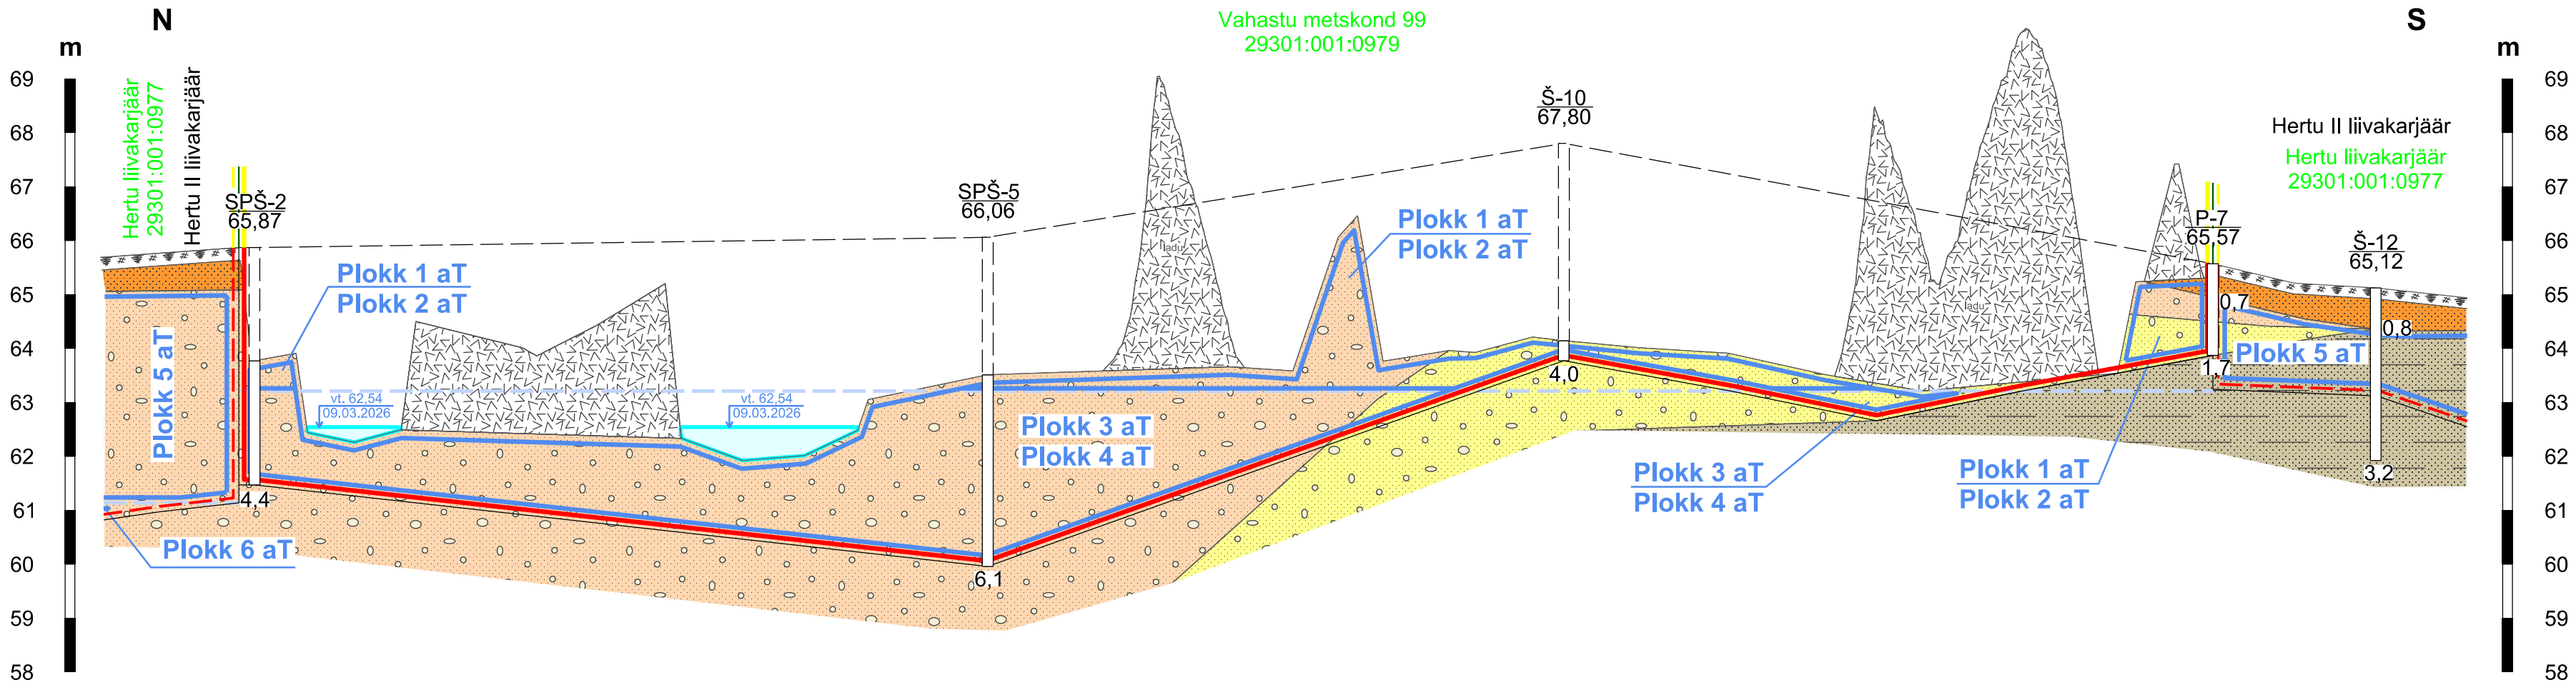


Läbilõige II-II'

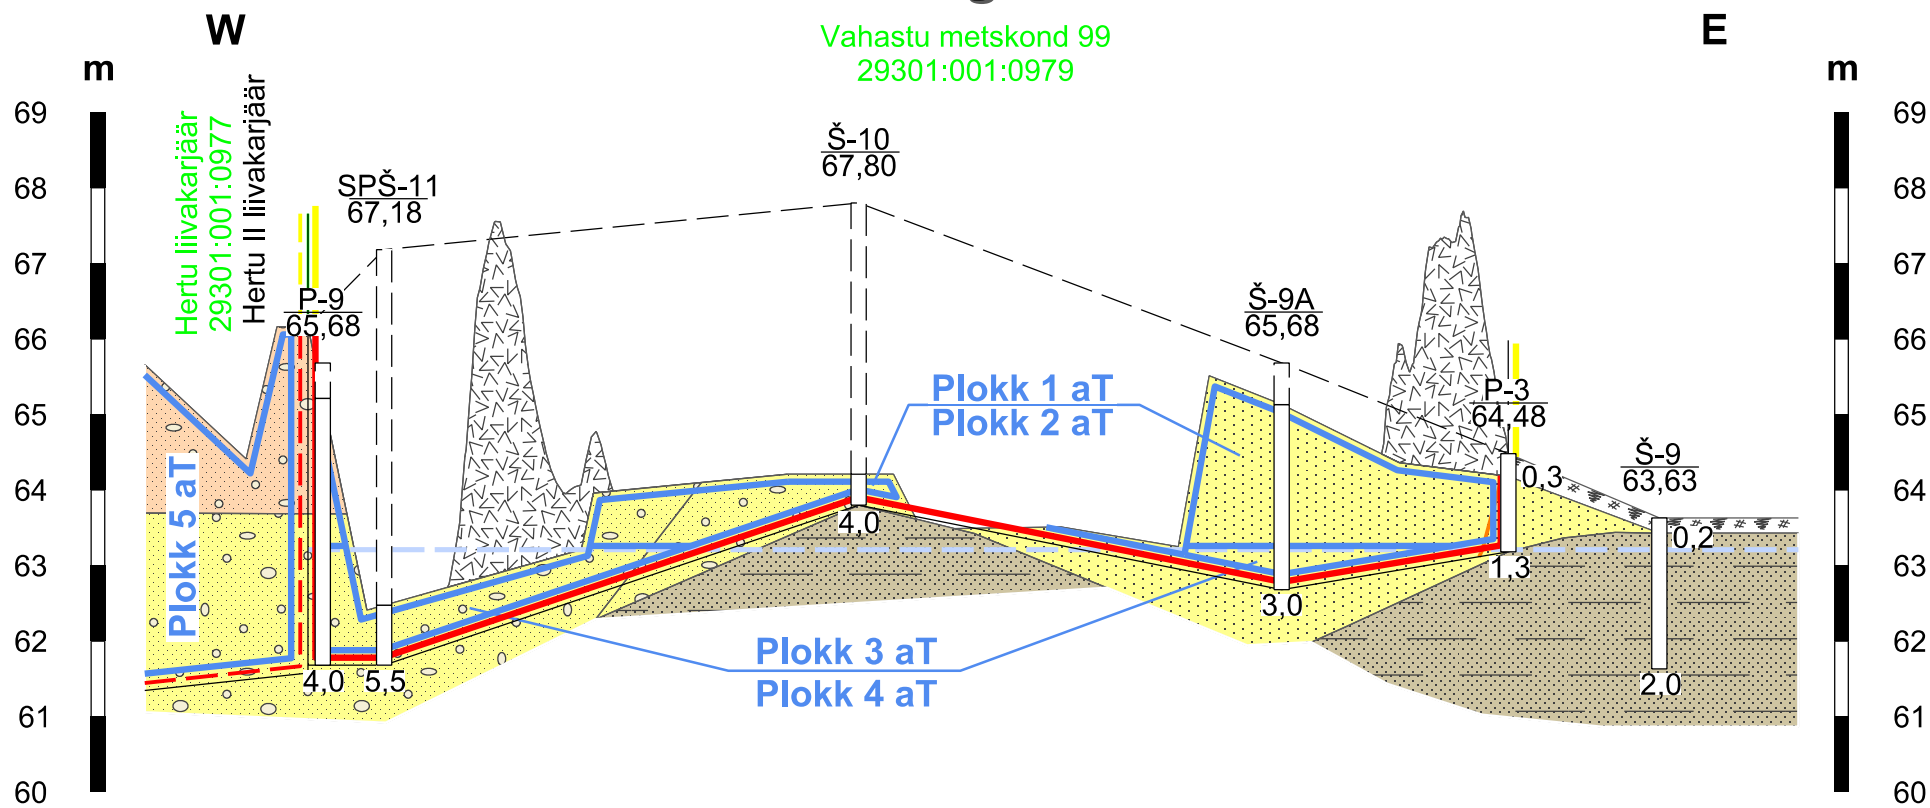

- Mäeeraldise piir
- Mäeeraldise teenindusmaa piir
- Körvalasuva mäeeraldise piir
- Körvalasuva mäeeraldise teenindusmaa piir
- Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru, aR - aktiivne reservvaru)
- Katastriüksuse nimi, piir ja tunnus
- Keskmine uuringuaegne veetase (abs. 63,21 m)
- Kaevandamiseelne maapind
- Veetaseme abs kõrgus, m
- Mõõtmise aeg
- Kaevandamisel jäetavate nõlvade kallakus (lõigetel mõõtkavatu)
- 1:1,4 - kruusa veepealne nõlv (vastab kaldele 35°)
- 1:2 - kruusa veealune nõlv (vastab kaldele 26°)
- 1:2 - liiva veepealne nõlv (vastab kaldele 26°)
- 1:5 - liiva veealune nõlv (vastab kaldele 12°)

Š-8 64,39	Šurfi nr	Suudme abs kõrgus, m
0,1	Šurfi sügavus, m	
3,8	Šurfi sügavus, m	

Läbilõige III-III'

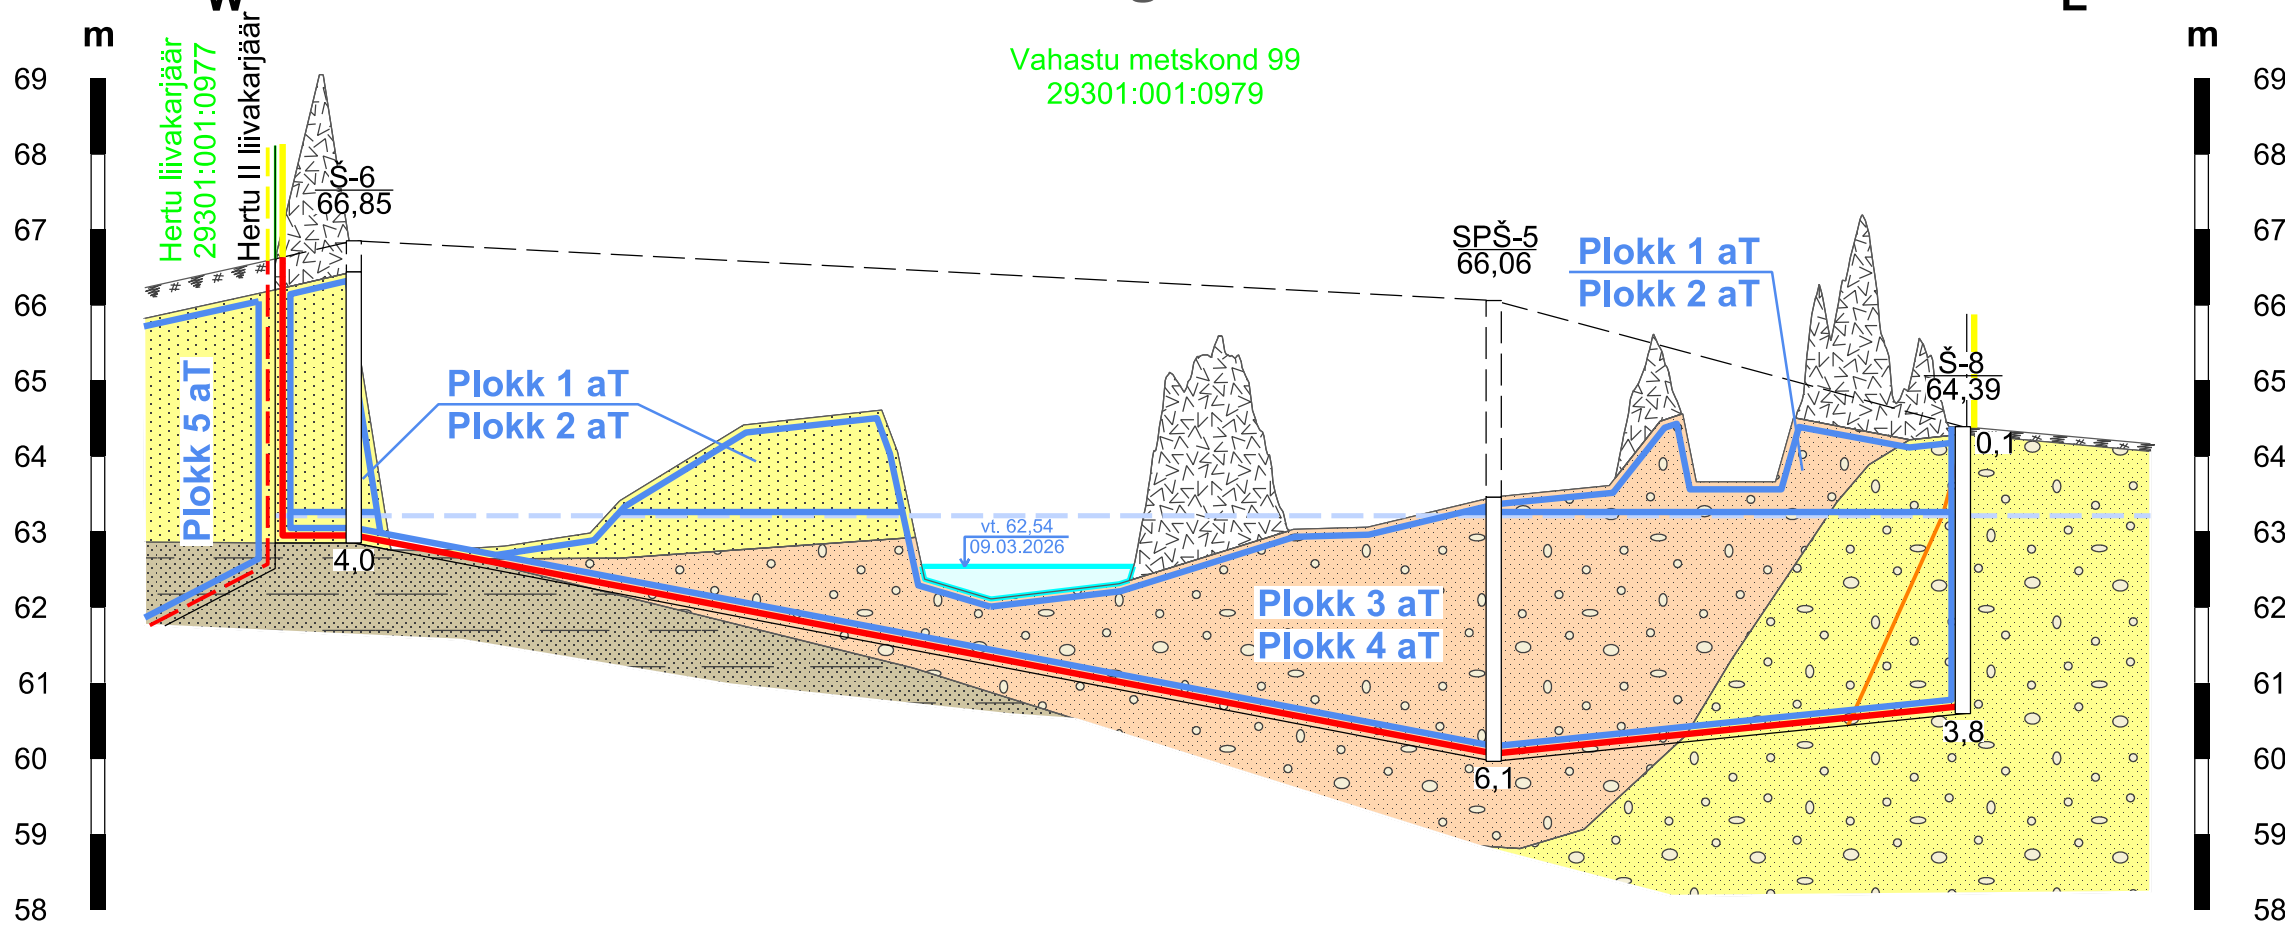

Kasvukiht	Kruus
Peeneteraline liiv	Liivsavi
Keskmise- kuni jämedateraline liiv	Orgaanikarikas ülipeeneteraline liiv
Kruusakas liiv	Ladu

Märkused:

- Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Läbilõigete koostamisel on kasutatud:
 - Hertu kruusamaardla Hertu kruusakarjääri markšeiderimõõdistamine (varus seisuga 09.03.2026) (OÜ Inseneribüroo STEIGER, töö nr 26/5472, 2026).
- Nõlvatervikut ei ole arvestatud teise mäeeraldise külgnemale piirile.
- Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 7000661800020).

Objekti nimetus ja aadress	Joonise sisu	Graafiline lisa 2/3
Hertu kruusakarjäär Kehtna vald, Rapla maakond	Geoloogilised läbilõiked I-I' ... III-III'	Mõõtkava H 1 : 1000 V 1 : 100
Loa omanik Riigimetsa Majandamise Keskus Mõisa/3, Sagadi küla, 45403 Haljala vald, Lääne-Viru maakond rmk@rmk.ee	Koostas Hendrik Klaas /Alkirjastatud digitaalselt/ Kinnitas Erki Vaguri /Alkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev 30.06.2026 Töö nr 26/5561
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn +372 668 1011, info@steiger.ee		

