

X = 6572950
Y = 519500

Pille tee 1
29501:010:0582


Murukatte taastamise ala S=16m²

Vainutare
43101:001:0049

17 Keila-Haapsalu tee
29501:010:0146

Keila-Lehola kergliiklustee L16
43101:001:0050

MURU TAASTAMINE M 1:50

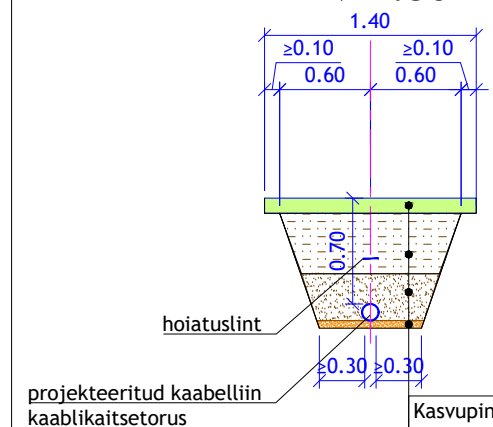

Kasvupinnas ja muru külv	h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 40 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063...63, E _z 60 MPa	h= 31 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63, E _z 60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E _z 60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Katendite taastamise asendi plaan	Joonise nr: EL-4-02	Mõõtkava: 1:200 / A3	Leht: 1/1
Stadium:	Tööprojekt		Töö nimetus:	Versioon:		Kuupäev:
Koostas:	V. J. Rätsep		17 Keila-Haapsalu kinnistu liitumine elektrivõrguga	v02		02.10.2026
Vastutav spetsialist:	V. J. Rätsep		Aadress:	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee		
Proj. kood:	LC5450		Nahkjala, Lääne-Harju vald, Harju maakond			
Töö nr:	26_2717		LC5450_TP_EL-4-02_v02_Katete-taastamise-asendi-plaan			