



Märkused

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 21.09.2023 koostatud töö nr. 10379G.
2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis, Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m ja tee all 1,0m.
- Riigitee maotkuse** on paigaldamissügavus haljasalal min1,0m.
4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevõõndis tegutsemise eeskirjast.
5. Tööd tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälgi ja taastada eelnev olukord.
8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Tööde tehniliste kirjelduste" peatükis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

TAASTAMINE RIIGITEE MAAL

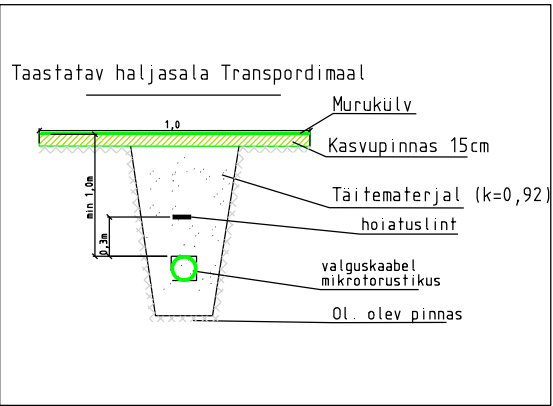

TAASTAMINE

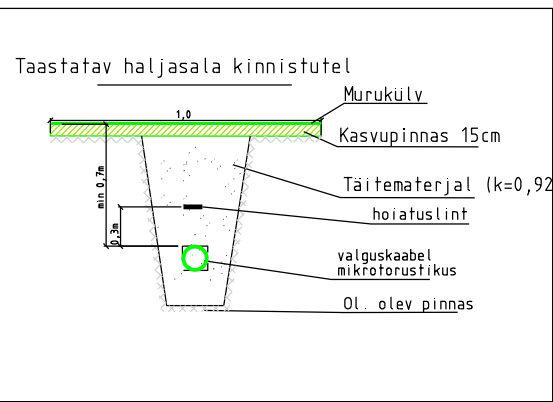

TINGMÄRGID:

- KATASTRÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES-VALGUSKAABEL MIKROTORUS (VALGUSKAABEL KAITSTA-PINNASES MIKROTORUGA TERVE SIDETRASSI ULATUSES, MIKROTORU PEAB VASTAMA JUHENDIS "NÕUDED TEHNÖVORKUDELE JA -RAJATISTE TEEMAAL KAVANDAMISEL" TABELIS 1 TOODUD KAITSETORU SURVETUGEVUS NÕUETELE)
- KLIENDILIINI ESKIISINA
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKAEV
- OLEMASOLEV KAABLIKAITSETORU
- PIIRITLUSPUNKT
- RIIGITEE KAITSEVÕÖND
- AVATUD KAEVIK
- TAASTATAV KRUUSAKATE
- TAASTATAV HALJASALA

Ettevaatust, ristumine madalpinge kaabliga, kaitsevoondis käsitöö

Ettevaatust, ristumine keskpinge kaabliga, kaitsevoondis käsitöö

Ettevaatust, ristumine keskpinge kaabliga, kaitsevoondis käsitöö

29501.007.0257
11395 Laulasmaa-Lohusalu tee

29501.001.0030
Lohusalu tee 104

Ettevaatust, ristumine madalpinge kaabliga, kaitsevoondis käsitöö

Ettevaatust, Paralleelkulgemine elektrikaabliga, kaitsevoondis käsitöö

Ettevaatust, Ristumine elektrikaabliga, kaitsevoondis käsitöö

Ettevaatust, Ristumine Telia sidekaabliga, kaitsevoondis käsitöö

Piiriltuspunkt

Olemasolev Telia sidekaev LSA-063
Sidekaevus jätkumuhv

Ettevaatust, ristumine Telia sidekaabliga, kaitsevoondis käsitöö

Sidetrass kulgeb riigitee nr 11395 Laulasmaa-Lohusalu tee ääres km'l 2,04-2,06

29501.001.0679
Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L8

Märkused:

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 27.05.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	13645P	OBJEKT	Harju maakond, Lääne-Harju vald, Laulasmaa küla, Luige tee 2 ja 4 sideühendus		
TÖÖ KOOD		AADRESS	Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond		
KOOSTAS	K. Köheli	FAIL	13645P asendiplaan		
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÖTKAVA	LEHT	JONNIS	
KOOSTATUD	27.05.2025	1:500	1 / 1	Siderajatiste asendiplaan	



Kirjanurk

TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104