

- TINGMÄRGID:
- HALJASTUSE TAASTAMINE KOKKU 997M2
  - KRUUSAKATTE TAASTAMINE KOKKU 4M2.
  - MAHASÕIDU ASFALTKATTE TAASTAMINE KOKKU 3M2.
  - KATASTRIRIIGUSÜSTE PIIRID
  - PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES multitorus DB 4x14/10-Cu 4000N
  - PROJEKTEERITUD KAITSETORU KINNISEL LÄBIMINEKUL 1250N
  - PROJEKTEERITUD KAITSETORU 1250N
  - PROJEKTEERITUD MARKERPALL
  - PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
  - PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
  - OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
  - TRANSPORDIGA SEOTUD KAITSEVÖÖND

**Märkused**

- Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt märts 2024.a koostatud töö nr. 12070G.
- Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m, tee all 1,0m, kraavi põhjast 1,0m, truubi põhjast min. 1m sügavusele.
- Riigitee maaüksusel** on paigaldamissügavus haljasalal min1,0m, ristumisel sissesõidu teega min 1,2m.
- Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
- Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
- Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.
- Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehniliste kirjelduste"peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

TAASTAMINE RIIGITEE MAAL

KAEVIK TRANSPORDIAMETI MAAL LOODUSLIK HALJASTUS /PAIGALDUS KAABLIADRAGA/

Taastatav haljasala Transpordimaal

KRUUSAKATTE/ KILLUSTIKATTE TAASTAMINE SÕIDUTEEL


SÕIDUTEEL ALL 1-KHILISE ASFALTKATTE TAASTAMINE mehaaniline lahtine kaeve (Tüüp ES)

Märkused:  
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis  
Katastriüksuste piirid: valjavõtte Maa-ametist 21.06.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.


TÖÖ NR12070P		OBJEKTPermisküla metskond 51 sideühendus		
TÖÖ KOOD		AADRESSIda-Viru maakond Alutaguse vald Vasknarva küla		
KOOSTASL. Harzia		FAIL12070P taastamine.dgn		
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS
KOOSTATUD	21.06.2024	1:500	1 / 2	Taastamine

Kirjanurk

TEL003987 EEO000316 EEP004848  
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543  
Hivevalja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa

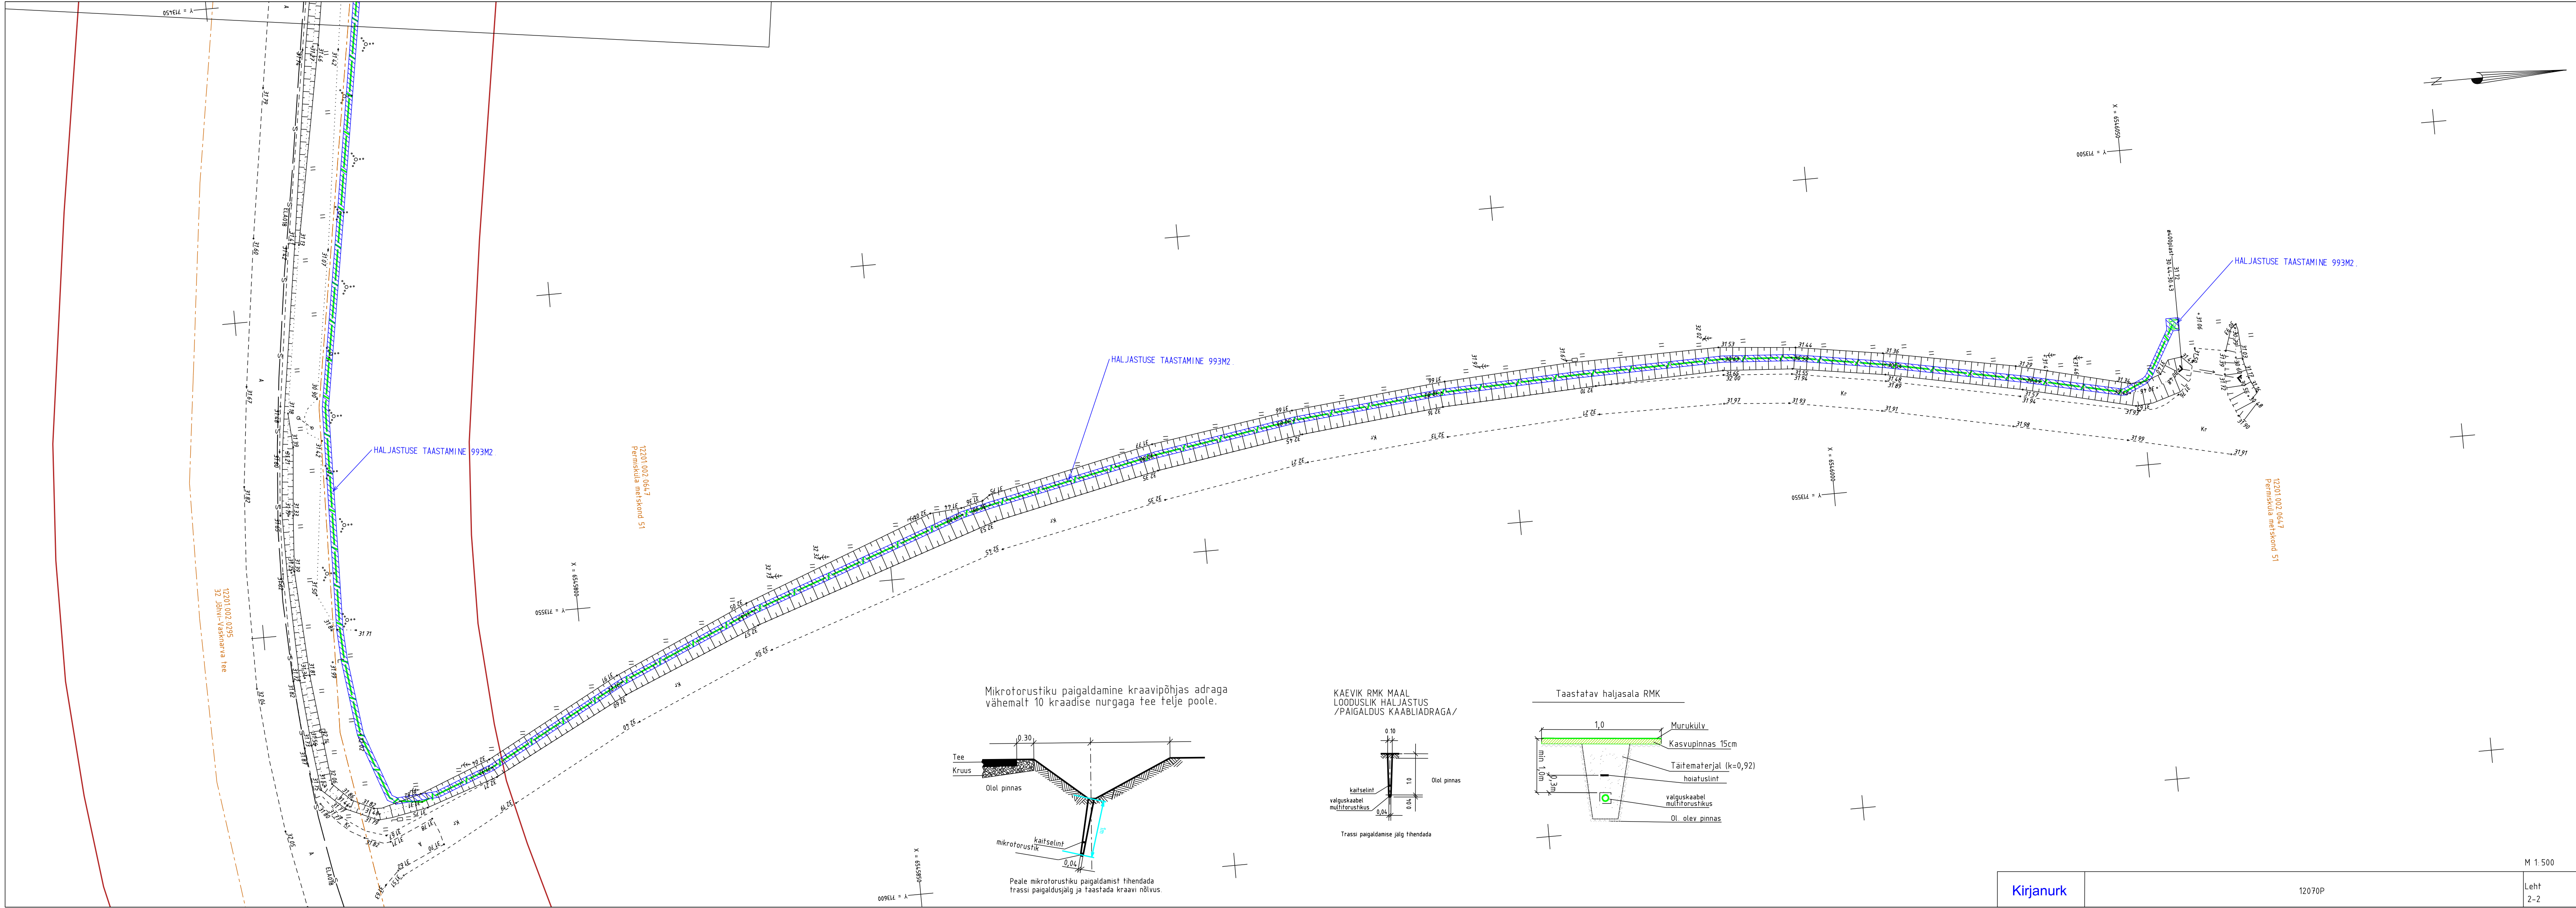


Mikrotorustiku paigaldamine kraavipõhjas adraga vähemalt 10 kraadise nurgaga tee telje poole.

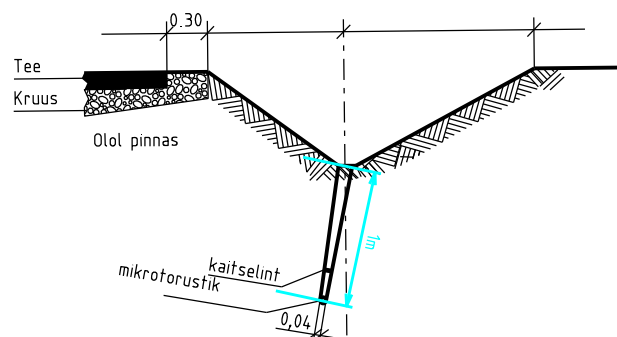

Peale mikrotorustiku paigaldamist tihendada trassi paigaldusjalg ja taastada kraavi nõlvus.

KAEVIK RMK MAAL LÕODUSLIK HALJASTUS /PAIGALDUS KAABLIADRAGA/

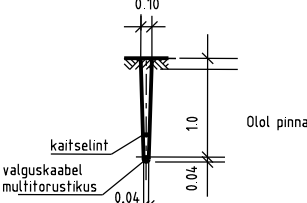

Trassi paigaldamise jälg tihendada

Taastatav haljasala RMK

