



KATTE TAASTAMISED


1-kihilise asfaltkattega sõidutee kate taastamine

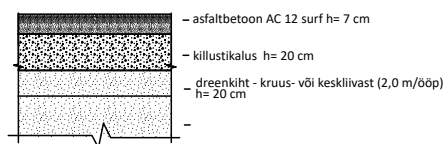


2-kihilise asfaltkattega sõidutee kate taastamine

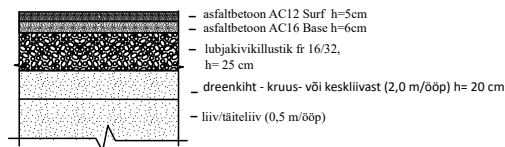


Haljasala kate taastamine

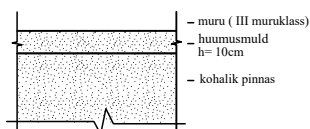

Kruuskatte taastamine



Killustikkatte taastamine

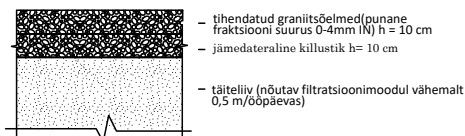

MÄRKUSED:

- Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥ 15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeyid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid ning jäätmeyid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.
- Haritavaal põllumaal paigaldada kaabel või kaabel koos toruga minimaalselt 1,0m sügavusele.

Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega ristumisel (torus/ilma toruta)

Nimetus	Paralleelkulgemisel	Ristumisel
Vee-, dreanaaži- ja kanalisatsioonitoru	$\geq 1,0 / > 1,0$	$\geq 0,2 / \geq 0,3$
Sidekaabel	$\geq 0,25 / \geq 0,5$	$\geq 0,1 / \geq 0,3$
Gaasitoru	$\geq 1,0 / > 1,0$	- / $\geq 0,3$ (kaabel terashülslis)
Kaugküttetorustik, kanali pealispind	- / ≥ 2	- / $\geq 0,2$
Elektrikaabel	- / $\geq 0,5$	$\geq 0,1 / \geq 0,3$

Tellijaja:
Enefit Connect OÜ



Adress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714
MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee

Kuupäev: 14.08.2023

Töö nr: 23-80

Joonise nr: 034

Mõõtkava: Skeem/A4

Töö nimetus: Kuusalu keskpinge õhuliini rekonstrueerimine Kahala, Mustametsa, Vanastu, Sigula, Hirvli ja Kursi küla Kuusalu vald Harju maakond. IP5980. Tööprojekt.

Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935

Joonise nimetus: Katete taastamise joonis

Kontrollis: Jaanus Kaldoja