


KATETE TAASTAMISE TINGMÄRGID


- Projekteeritud sõidutee asfalt katendi taastamine (Tüüp 1)
- Projekteeritud sõidutee asfalt ülekate Tüüp 2)
- Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee katendi taastamine Tüüp 3)
- Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee asfalt ülekate Tüüp 4)
- Projekteeritud sillutise taastamine (Tüüp 5)
- Projekteeritud kruuskatte taastamine (Tüüp 6)
- Projekteeritud haljasaluse taastamine (Tüüp 7)
- Projekteeritud taastatava kate serv
- Projekteeritud taastatava tugipeenna serv
- Projekteeritud taastatav äärekivi (h=8 cm)
- Projekteeritud taastatav nõlv
- Projekteeritud kaeviku serv
- Projekteeritud taastatava kate horisontaal
- Olemasolev horisontaal

Sõidutee kate taastamine (tüüp 1)

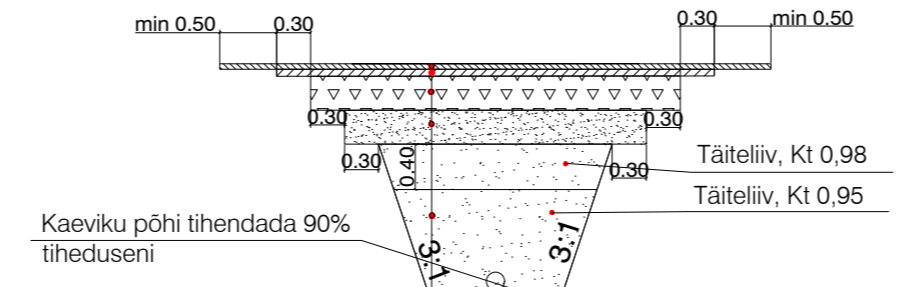


Sõidutee kate taastamine (tüüp 1)	
asfaltbetoon AC surf 12	h=4 cm
asfaltbetoon AC base 20	h=5 cm
kiilutud paekillustik fr 32/63	h=20 cm
keskliiv	hmin=20 cm
liivast tagasitäide	
paigalduskiht	

Jalgratta- ja jalgtee kate taastamine (tüüp 3)

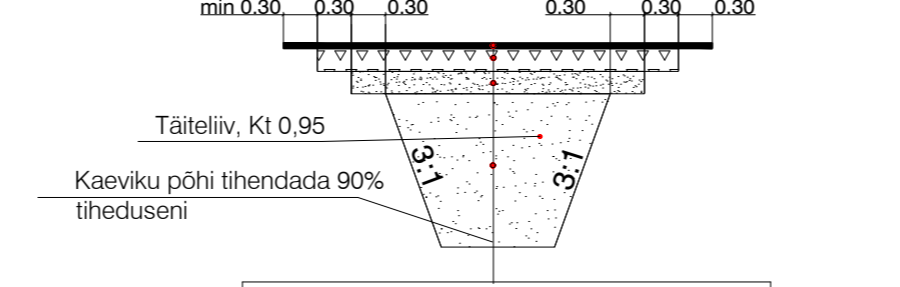


Jalgratta- ja jalgtee kate taastamine (tüüp 3)	
Tihe kuum asfaltbetoon AC 8 surf	h=5 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=20 cm
Keskliiv	hmin=20 cm
liivast tagasitäide	
paigalduskiht	

Sillutise taastamine (tüüp 5)

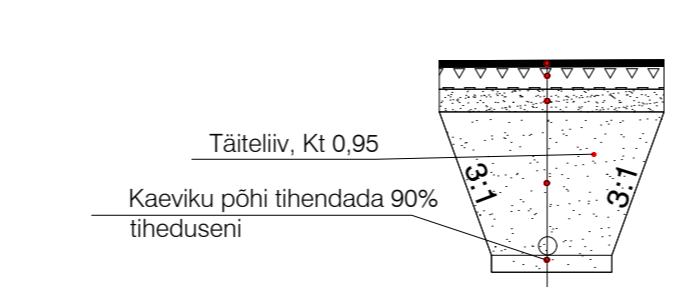


Sillutise taastamine (tüüp 5)	
sillutis	h=8 cm
liiv-tsementsegu	h=3 cm
ridakillustik 4/63	h=25 cm
keskliiv	hmin=25 cm
liivast tagasitäide	
paigalduskiht	

Kruuskatte taastamine (tüüp 6)

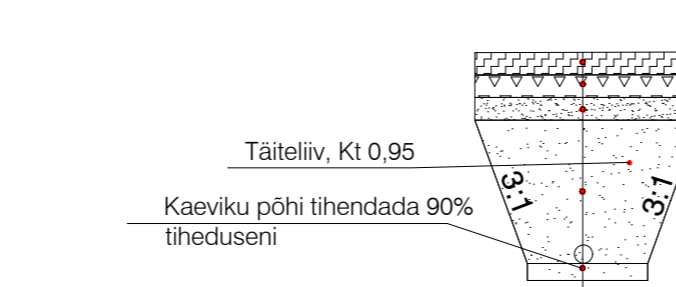

Kruuskatte taastamine (tüüp 2)	
Purustatud kruus fr 0/32, pos 6	h=9 cm
ridakillustik 4/63	h=20 cm
keskliiv	hmin=20 cm
liivast tagasitäide	
paigalduskiht	

Haljasala taastamine (tüüp 7)

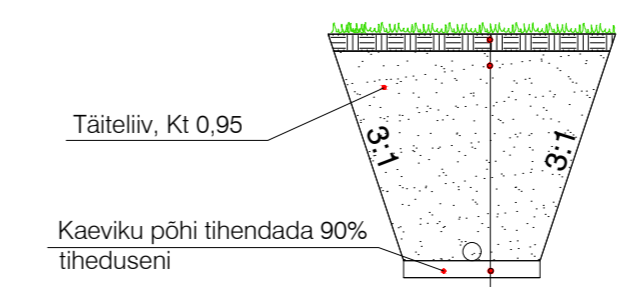

Haljasala taastamine (tüüp 3)	
Murukülv koos kasvupinnasega	h=5...7 cm
liivast tagasitäide	
paigalduskiht	

Muudatused:	Kuupäev	Muudatuste kirjeldus
Geolus:	Koostaja: OÜ GPK Partnerid; OÜ GPP	Töö nr: G-108-23; Mõõdistatud: 04.2023; 05.2022

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, Kõrgused EH2000 (Amsterdami null) süsteemis.			
TPK Projekt OÜ		Projekti nimi: Laikasküla II etapp Teed ja platsid	
Projekti juht: Lauri Künnapu	Objekti asukoht: Össuküla, Kambja vald, Tartu maakond	Joonise nimi: Katete taastamine	
Projekteerija: Lauri Künnapu			
Faili nimi: 2723_PP_TL-4_asendiplanan_(...).dwg	Töö nr: 2723	Joonise tähts [nr - lehti (lehti)]: TL-4-09	Staadium: Põhiprojekt
Koostatud / trükitud: 15.01.2024 / 15.01.2024	Mõõtkava: 1:500		